

快速安裝指南

仲琦
Cable AP Gateway(WiFi) /
纜線無線路由器
CODA-5310

請先
閱讀說明!

- 連線至網際網路
- 設定無線網路

仲琦科技



請先檢查包裝盒內的物品

步驟
1



1台路由器



1個變壓器



1條乙太網路線



快速安裝指南

連接纜線

步驟
2

將纜線接頭連接至路由器上的**CABLE** (纜線) 接口。



連接電源

步驟
3

將電源變壓器連接至電源接口，並將電源變壓器插入交流電源插座中，電源將自動開啟。



連接電腦無線網路(僅無線網路功能適用/請依需要選用)

步驟
4

請將電腦連接至無線網路。請查看路由器底部的貼紙，並記下**SSID**和**PassPhrase** (網路金鑰)。

2.4GHz
SSID:XXXXXXXXXX
PassPhrase:XXXXXXXXXX

5GHz
SSID:XXXXXXXXXX
PassPhrase:XXXXXXXXXX



按下背板**WPS**按鍵3秒鐘可以開始 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 的PBC (Push-Button Configuration) 程序。接著兩分鐘內在你要連結的設備上啟動同樣程序，將可透過WPS連線！程序啟動後，面板**WPS**燈號紫燈閃爍，若程序成功或是逾時後會恢復紫燈恆亮！

在您的電腦開啟無線網路介面(以 Windows XP 為例)。重新整理網路清單，並選擇路由器的**SSID**。



選擇您的網路。
在下一個畫面中，輸入**PassPhrase**。




點選 **連線**，下一個畫面將顯示您已完成安全連線。

連接電腦有線網路(請依需要選用)

步驟
5

請使用包裝盒內附上的乙太網路線，將電腦連接至路由器其中一個**LAN** (區域網路) 接口。

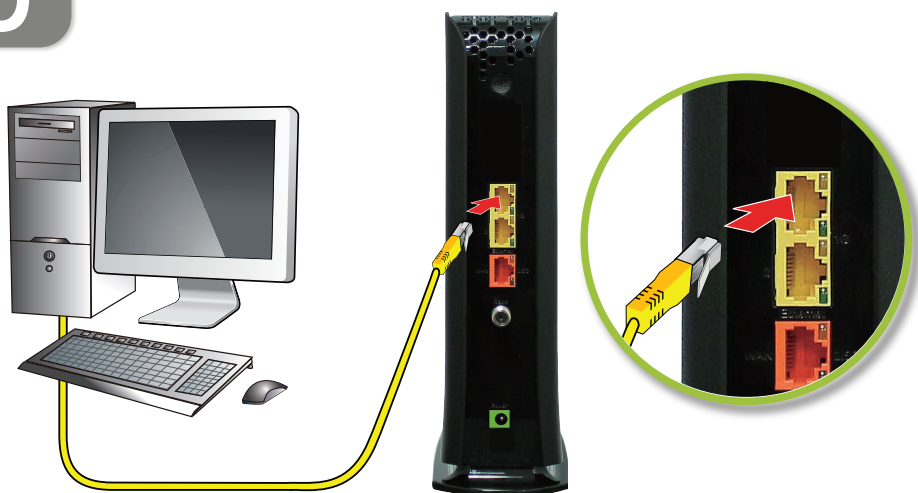

連線選項



無線裝置



電腦

RJ-45

同軸電纜

DC Power



纜線



電源

設定完成

恭喜！您的路由器已設定完成。若有任何問題，請查看下方選項，以協助您確認問題點。

IP位址

若您的路由器已連線至網路(可從LED燈號顯示判斷)，但卻無法從已連線的電腦存取網際網路，可能是因為電腦的IP位址設定錯誤，建議電腦設定自動取得IP位址，IP在不同模式取得範圍如下。

- Router Mode: 電腦將取得192.168.0.2~192.168.0~254位址，路由器IP為192.168.0.1
- Bridge Mode: 電腦將取得系統業者提供之固定IP或浮動IP，路由器IP亦由系統業者提供。

若您的路由器未連線至網路成功，後端電腦將取得路由器提供之IP位址。

- Router Mode: 電腦將取得192.168.0.2~192.168.0~254位址，路由器IP為192.168.0.1
- Bridge Mode: 後端電腦將取得192.168.100.2~192.168.100.254，路由器IP為192.168.100.1

設定介面

路由器內建設定介面，可讓您完全控制路由器的各項設定。在網頁瀏覽器的網址欄請輸入路由器IP，例如Router Mode: 192.168.0.1，顯示畫面的使用者名稱欄位請輸入admin，密碼欄位請輸入password。



燈號說明

LED 顏色	狀態
綠燈 閃爍	開機中
白燈 恆亮	已連線(穩定狀態)
白燈、綠燈 交互閃爍	DOCSIS上線中
白燈 慢閃	跟頭端註冊中
紫色 恆亮	已連線、Wi-Fi關閉
紫色 慢閃	軟體升版中

LED 顏色	狀態
藍色 閃爍	WPS啟動等待連結中
藍色 恆亮(持續60秒)	WPS配對成功
紅色 閃爍	DOCSIS上線問題
紅色 慢閃	註冊問題
紅色 恆亮	其他問題

疑難排除

如果本設備工作不正常，請依以下順序排解：

1. 檢查設備電源是否有開啟，並且查看所有接線是否牢固！
2. 檢查所有的燈號是否正常。

● 電源燈不亮

處置方式：

- 確認電源供應器兩端是否都有牢靠的插在電源孔及設備上。
- 如果電源供應器兩端都有安裝牢靠，請檢查電源孔是否確定有電，換一個可以確定沒問題的電源孔再試一次。
- 若還是有問題，就可能是電源供應器的問題。

注意: 請勿使用非本公司提供的電源供應器，否則可能會使得設備受損。如果電源供應器有問題，請跟你的有線電視業者聯絡更換。

● 網路連線燈不亮

處置方式：

- 請先確定設備電源是有開啟的，並確定網路線兩端接頭是牢固的安裝在本設備及電腦上。
- 若還是不行，有可能是網路線規格不符或是已經受損。

● 紅色燈號閃爍

處置方式：

- 請檢查纜線接頭有確實的安裝在本設備上，若還是有問題，請聯絡有線電視業者。

● 白色燈號恆亮，但電腦不能分配到IP位址或是不能上網

處置方式：

- 請先確認你的網路介面卡的程式是否安裝完成。
- 再來請檢查你的網路是否設定在自動取得IP位址，若已設定在自動取得IP位址，請檢查網路連線是否正確！
- 如果一直維持白色燈號慢閃，表示註冊有問題，請聯絡有線電視業者。

設備名稱： 纜線無線路由器 ， 型號(型式)： CODA-5310 Equipment name						
單位 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
包材	○	○	○	○	○	○

備考1: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3: "-" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

安全警告與聲明



警告

路由器禁止接觸水或濕氣，以免觸電。本產品為高效能通訊裝置，適用於家庭和辦公室環境，請勿在戶外使用。請將路由器環境使用溫度置於0°C ~40°C (32°F~104°F) 下。為避免過熱，請勿將任何物體置於路由器上方。請保持纜線數據機附近的空氣流通。若因不當使用而造成損害，製造商概不承擔任何責任。 輸入電壓12Vdc, 3.5A

免責聲明

製造商對於本文件的相關內容恕不承擔任何責任。製造商亦保留相關權利，得逕行修改本文件或更新其內容，且不負有相關告知義務。規格如有變更，恕不另行通知。

國家通訊傳播委員會(NCC)警語

- (1) 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- (2) 應避免影響附近雷達系統之操作。